

資料 5-1 ボーリング調査結果

事業実施区域内で 2017 年（平成 29 年）3 月に実施したボーリング調査地点の位置を図 5-1.1 に、ボーリング柱状図を表 5-1.1(1)～(2)に、地質推定断面図を図 5-1.2 に示す。

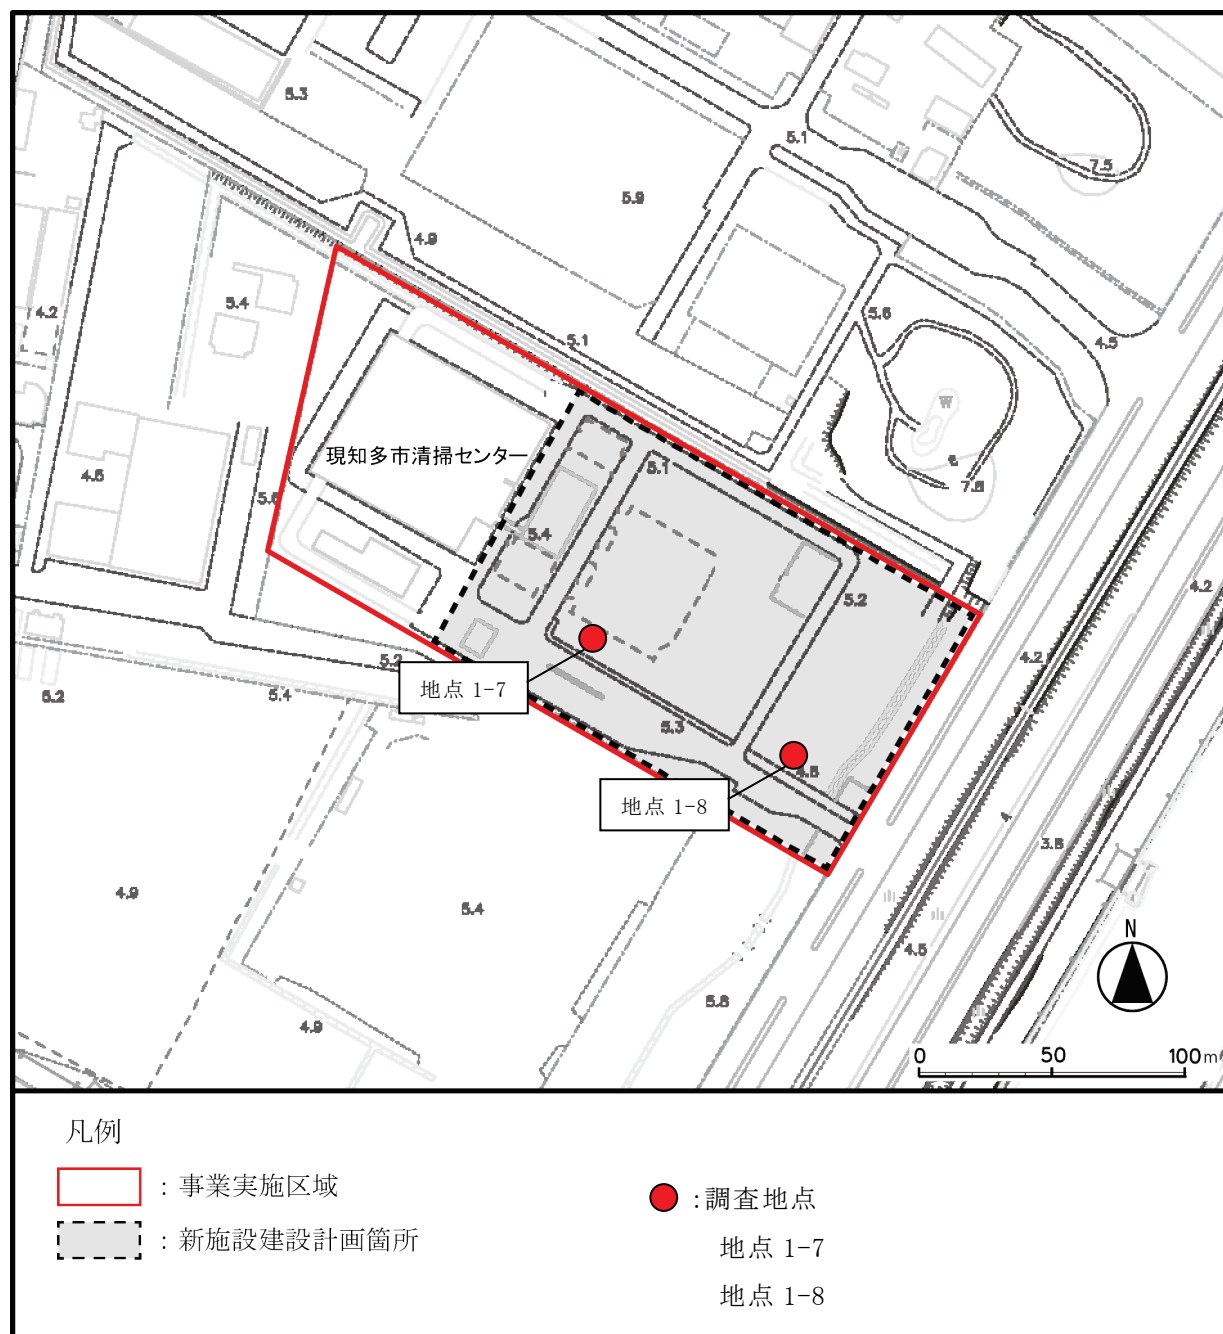


図 5-1.1 ボーリング調査位置図

表 5-1.1(1) ボーリング柱状図(地点 1-7)

調 査 名 環境影響評価業務委託				ボーリングNo.5 2 3 6 4 6 0 9 0 0 0									
事 業 ・ 工 事 名				シートNo.									
ボーリング名 No.1-7				調査位置 愛知県知多市北浜町地内				北 緯 35° 00' 09.0000"					
発 注 機 関 西知多医療厚生組合				調査期間 平成29年 3月 8日～平成29年 3月 9日				東 経 136° 51' 51.0000"					
調査業者名 一般財団法人 日本気象協会 電 話 052-912-9392			主任技師 上田 好修		現代理人 上田 好修		コ 監 定 者 伊藤 圭司		ボーリング責任者 小山田 政信				
孔 口 標 高 N.P. 6.12m		角 180° 上 90° 下 0°		方 北 0° 西 90° 東 180° 南 90°		地 盤 勾 配 水平 0° 鉛 直 90°		使用 試 錐 機 YBM-1WA		ハンマー落下用具 半自動			
総 掘 進 長 32.45m		度		向		機 種 エンジン		ヤンマーNF10		ポ ン プ GP-5			



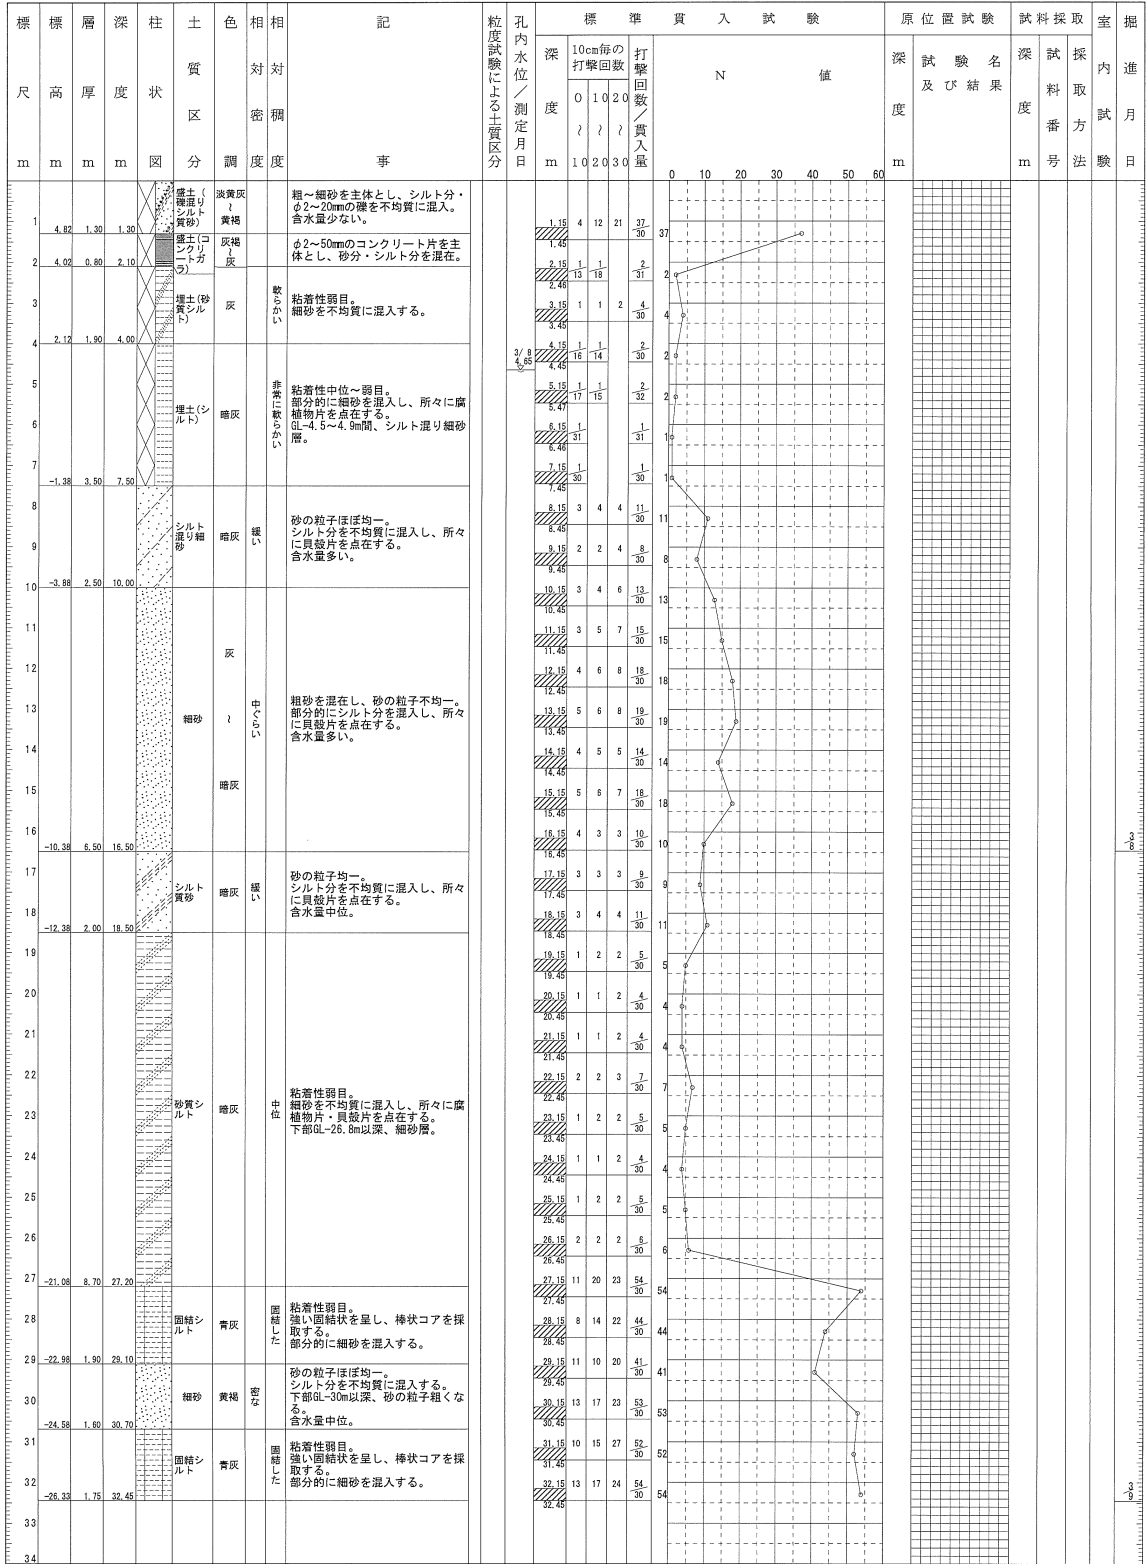


表 5-1.1(2) ボーリング柱状図(地点 1-8)

調 査 名 環境影響評価業務委託										ボーリングNo.										5	2	3	6	4	6	0	9	0	0	0																																							
事 業 ・ 工 事 名										シートNo.																																																											
ボーリング名					No.1-8					調査位置					愛知県知多市北浜町地内					北 緯					35° 00' 07.0000"																																												
発 注 機 関					西知多医療厚生組合					調査期間					平成29年 3月10日～平成29年 3月13日					東 経					136° 51' 54.0000"																																												
調査業者名					一般財団法人 日本気象協会 電 話 052-912-9392					主任技師					上田 好修					現 場 人					上田 好修					コ 監 定 者					伊藤 圭司					ボーリング責任者					小山田 政司																								
孔 口 標 高					N.P. 6.00m					角					180° 上 下 0°					方 向					北 0° 西 270° 東 90° 南 180°					地 盤 勾 配					鉛 直 0° 斜 底 90°					使用機種					試 錐 機					YBM-05					ハンマー					半自動					落 下 用 具				
総 掘 進 長					32.35m					度										向																									エンジン					ヤンマーNF10					ポン プ					V-6									

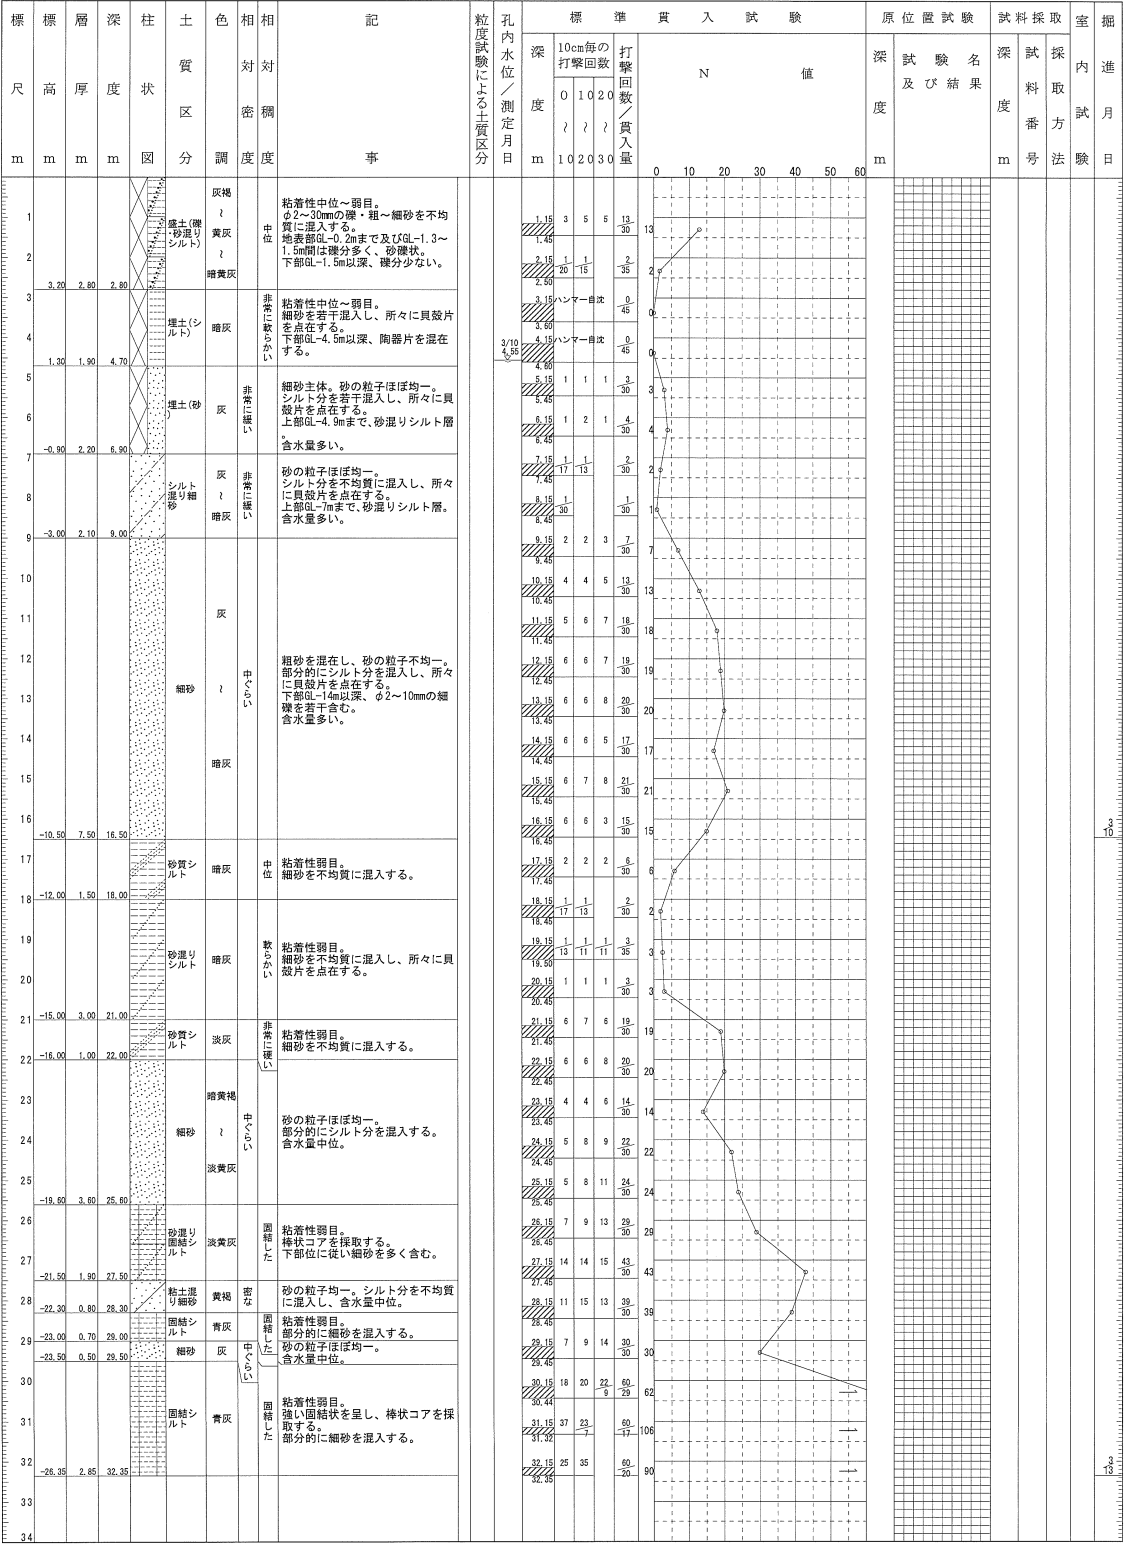

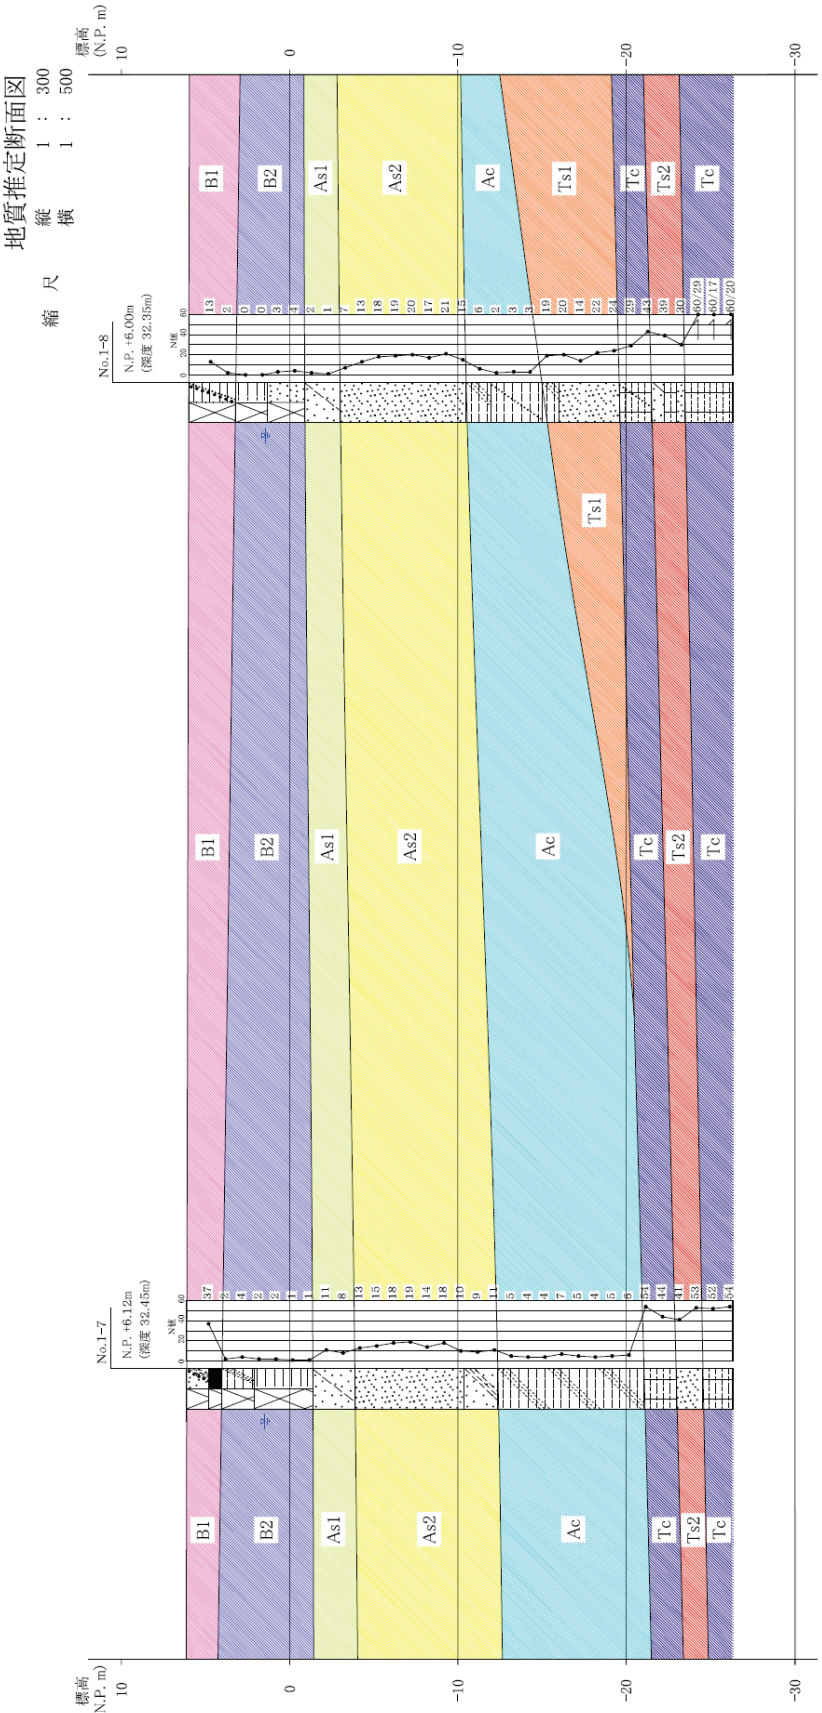

記号	地質名称	主な土質	N値 (平均N値)
B1	現世 盛土	上部盛土	2~37 (17.3)
B2	現世 盛土	下部盛土	0~4 (1.9)
As1	完新世 沖積層	第1砂質土	1~11 (5.5)
As2	完新世 沖積層	第2砂質土	7~21 (15.1)
Ac	完新世 沖積層	粘性土	2~7 (4.5)
Ts1	完新世 沖積層	第1砂質土	14~24 (19.8)
Tc	完新世 沖積層	粘性土	29~60 (50.7)
Ts2	完新世 沖積層	第2砂質土	30~53 (40.8)

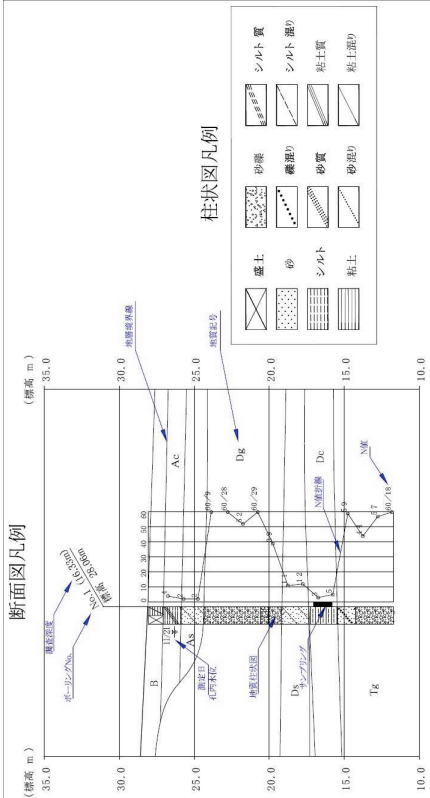


図 5-1.1 地質推定断面図 (地点 1-7-7-地点 1-8)